

**Additional operating instructions  
Zusatz-Betriebsanleitung  
Mode d'emploi complémentaires  
Manual de instrucciones adicional**

**Additional operating instructions for hazardous areas  
Model 55 + option ATEX**

**EN**

**Zusatz-Betriebsanleitung für explosionsgefährdete  
Bereiche, Typ 55 + option ATEX**

**DE**

**Mode d'emploi complémentaires concernant les zones  
explosives, type 55 + option ATEX**

**FR**

**Manual de instrucciones adicional para zonas  
potencialmente explosivas, modelo 55 + option ATEX**

**ES**



CE Ex

II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X  
II 2D Ex h IIIC T85 °C ... T450 °C Db X



**Model R5502**

**WIKA**

Part of your business

|           |   |               |                |
|-----------|---|---------------|----------------|
| <b>EN</b> | <b>Additional operating instructions model 55 (ATEX)</b>  | <b>Page</b>   | <b>3 - 14</b>  |
| <b>DE</b> | <b>Zusatz-Betriebsanleitung Typ 55 (ATEX)</b>             | <b>Seite</b>  | <b>15 - 26</b> |
| <b>FR</b> | <b>Mode d'emploi complémentaires type 55 (ATEX)</b>       | <b>Page</b>   | <b>27 - 38</b> |
| <b>ES</b> | <b>Manual de instrucciones adicional modelo 55 (ATEX)</b> | <b>Página</b> | <b>39 - 50</b> |

© 12/2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
 All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.  
 WIKA® is a registered trademark in various countries.  
 WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!  
 Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!  
 Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Lire le mode d'emploi avant de commencer toute opération !  
 A conserver pour une utilisation ultérieure !

¡Leer el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo!  
 ¡Guardar el manual para una eventual consulta!

# Contents

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Safety</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>2. Commissioning, operation</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>3. Special conditions for use (X conditions)</b> | <b>9</b>  |
| <b>Appendix: EU declaration of conformity</b>       | <b>13</b> |

Declarations of conformity can be found online at [www.wika.com](http://www.wika.com).

# 1. Safety

EN

## Supplementary documentation:

- This additional operating instructions for hazardous areas applies in conjunction with the operating instructions "Bimetal thermometer, model 55" (article number 12968065).

# 1. Safety



## DANGER!

### Danger to life due to loss of explosion protection

Non-observance of these instructions and their contents may result in the loss of explosion protection.

- Observe the safety instructions in this chapter and further explosion instructions in these operating instructions.
- Follow the requirements of the ATEX directive.
- Observe the information given in the applicable type examination certificate and the relevant regulations for installation and use in hazardous areas (e.g. IEC 60079-11, IEC 60079-10 and IEC 60079-14).

## 1.1 Explanation of symbols



## DANGER!

... indicates a potentially dangerous situation in the hazardous area that can result in serious injury or death, if not avoided.

# 1. Safety

EN

## 1.2 Intended use

These bimetal thermometers are used for measuring temperature in hazardous areas of industrial applications.

The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

Check whether the classification is suitable for the application (see Ex marking, chapter 1.5 "Labelling, safety marks"). Observe the relevant national regulations.

The non-observance of the instructions for use in hazardous areas can lead to the loss of the explosion protection. Adhere to the following limit values and instructions (see data sheet).

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

## 1.3 Responsibility of the operator

The responsibility for classification of zones lies with the plant operator and not the manufacturer/supplier of the equipment.

## 1.4 Personnel qualification


The skilled personnel must have knowledge of ignition protection types, regulations and provisions for equipment in hazardous areas.

# 1. Safety

## 1.5 Labelling, safety marks

### Product label (example)

EN

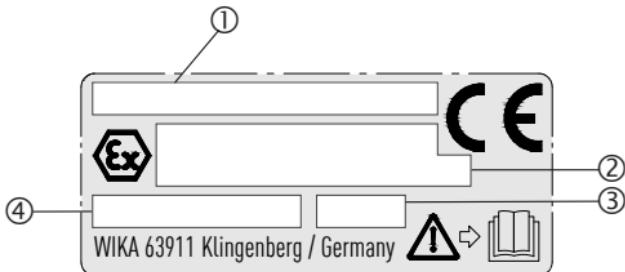

- ① Model + option ATEX
- ② Ex marking
- ③ Year of manufacture
- ④ Serial number

→ Before mounting and commissioning the instrument, ensure you read the operating instructions!



Do not fill the instruments with filling liquid subsequently.

# 1. Safety

EN

## Ex marking

II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X

II 2D Ex h IIIC T85 °C ... T450 °C Db X

| Marking   | Designation                               | Meaning   |
|---|---|---|
|  | CE marking                                | European conformity   |
|  | Specific marking for explosion protection | Ex symbol   |
| II  | Symbol of the equipment group             | Equipment intended for use in other places than underground parts of mines, and in those parts of surface installations of such mines, liable to be endangered by firedamp and/or combustible dust and an explosive atmosphere. |
| 2   | Symbol of the equipment category          | High safety, approved for zone 1 and 21   |
| G   | Ex atmosphere                             | Concerning explosive atmospheres caused by gases, vapours or mists  |
| D   | Ex atmosphere                             | Concerning explosive atmospheres caused by dust   |
| Ex  | Ex marking                                | Standards ISO 80079-36 and ISO 80079-37 applied   |
| h   | Ignition protection type                  | Non-electrical equipment for explosive atmospheres<br>An ignition protection type is not applied to the letter "h".   |
| IIC   | Suitable atmosphere                       | Gas atmosphere group IIC  |
| IIIC  | Suitable atmosphere                       | Combustible flyings, non-conductive dust and conductive dust  |
| T6 ... T1   | Maximum surface temperature               | Symbol indicating the temperature class<br>The actual maximum surface temperature depends not on the equipment itself, but mainly on the operating conditions.  |

## 1. Safety / 2. Commissioning, operation

EN

| Marking               | Designation   | Meaning  |
|-----------------------|---|--|
| T85 °C ...<br>T450 °C | Maximum surface temperature                           | Maximum surface temperature<br>The actual maximum surface temperature depends not on the equipment itself, but mainly on the operating conditions. |
| Gb                    | Equipment Protection Level (EPL)                      | Potential ignition sources that are effective or may become effective during normal operation and expected malfunction                             |
| Db                    |   |  |
| X                     | Specific conditions of use see operating instructions | Ambient temperature with special range<br>Specific conditions of use apply.  |

## 2. Commissioning, operation



### DANGER!

#### Danger to life from missing instrument grounding

With missing or incorrect grounding, there exists a risk of dangerous voltages (leading to, for example, mechanical damage, electrostatic charge or induction).

- ▶ Ground thermometer!

Observe the special conditions (see chapter 3 "Special conditions for use (X conditions)", point 4).

### 3. Special conditions for use (X conditions)

EN

#### 1) Design temperatures

Permissible ambient temperature at case:

| Temperature ranges      |                |
|-------------------------|----------------|
| Unfilled instrument     | -40 ... +70 °C |
| Filled instrument       | -40 ... +70 °C |
| Option: low temperature | -50 ... +70 °C |
| Option: POLARGauge®     | -70 ... +60 °C |

Permissible medium temperature: max. end of scale

Observe the surface temperature for ATEX application:

The permissible medium temperature does not only depend on the instrument design, but also on the ignition temperature of the surrounding gases, vapours or dust. Take both aspects into account.

#### 2) Maximum surface temperature

The surface temperature mainly depends on the medium and ambient temperature. The instrument itself does not contain any heating sources. For prevention, consider the maximum medium temperature as maximum surface temperature, if it is not possible to determine the real surface temperature even in the case of expected malfunctions.

Instruments for use in hazardous gas/air, vapour/air and mist/air atmospheres:

| Temperature class<br>(gas application) | Maximum permissible surface<br>temperature (for the end application) |
|--|--|
| T6                                     | 80 °C  |
| T5                                     | 95 °C  |
| T4                                     | 130 °C   |
| T3                                     | 195 °C   |
| T2                                     | 250 °C (290 °C) <sup>1)</sup>  |
| T1                                     | 250 °C (440 °C) <sup>1)</sup>  |

1) only for instruments without liquid filling

### 3. Special conditions for use (X conditions)

EN

#### Hazardous dust atmosphere

For dusts, the procedure specified in ISO/IEC 80079-20-2 for determining the ignition temperature has to be applied. The ignition temperature is determined separately for dust clouds and dust layers, respectively. For dust layers, the ignition temperature depends on the dust layer thickness per EN/IEC 60079-14.

| Ignition temperature of dust | Maximum permissible medium temperature (in the measuring system)                   |
|------------------------------|--|
| Dust cloud $T_{cloud}$       | $< 2/3 T_{cloud}$  |
| Dust layer $T_{layer}$       | $< T_{layer} - 75 \text{ K} - (\text{reduction depending on the layer thickness})$ |

The permissible maximum medium temperature must not exceed the lowest determined value, even in case of a malfunction.

#### Explosive atmosphere consisting of hybrid mixtures

The instruments must not be used in areas in which an atmosphere consisting of explosive hybrid mixtures (dusts mixed with gases) can occur.

- 3) Mount the instrument in such a way that, taking into consideration the influence of convection and heat radiation, no deviation above or below the permissible ambient and medium temperatures can occur.
- 4) The instruments must be earthed via the process connection. This is why electrically conductive sealing should be used at the process connection. Alternatively, take other measures for grounding. External sources of stray electric currents depend on end use application and must be assessed by the end user.
- 5) Avoid handling of materials that react dangerously with the materials used for the instrument, and substances liable to spontaneous combustion.

### 3. Special conditions for use (X conditions)

EN

- 6) Avoidance of vibration

#### Requirements for the installation point

If the line to the instrument is not adequately stable, an instrument holder should be used for fastening. If vibrations cannot be avoided by means of suitable installation, use instruments with liquid filling. Protect the instruments against coarse dirt and wide fluctuations in ambient temperature.

#### Permissible vibration load at the installation site

Always install the instruments in locations free from vibration.

If necessary, it is possible to isolate the instrument from the mounting point, e.g. by installing a flexible connection line between the measuring point and the instrument and mounting the instrument on a suitable bracket. If this is not possible, do not exceed the following limits:

Frequency range < 150 Hz

Acceleration < 0.5 g

- 7) When using thermowells, they must be filled with a thermal contact medium in order to reduce the heat transfer resistance between the outer wall of the probe and the inner wall of the thermowell. The working temperature of the thermal compound is -40 ... +200 °C.
- 8) Clean the thermometer with a moist cloth. Ensure that due to the cleaning no electrostatic charge will be generated.
- 9) All accessories (e.g. thermowells or attachment components) must be assessed in combination with the delivered instruments by the end user. Particularly the requirements of grounding and prevention of electrostatic charges must be considered.

### 3. Special conditions for use (X conditions)

#### 10) Ignition hazard analysis

EN

| Relevant identified ignition hazards                          | Implemented protective measures   |
|---|---|
| <b>Hot surfaces</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Actual surface temperature depends on application; media temperature only</li><li>■ Temperature range marking; T range marking</li><li>■ Observation of legibility of marking</li><li>▶ Information given in operation instructions</li></ul>   |
| <b>Mechanically generated sparks and hot surfaces</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Low contact speed</li><li>■ Limitation of vibration</li><li>■ Selection of suitable materials</li><li>▶ Information given in operation instructions</li></ul>   |
| <b>Stray electric currents, cathodic corrosion protection</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Grounding via process connection required</li><li>▶ Information given in operation instructions</li></ul>   |
| <b>Static electricity</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ No propagating brush discharge</li><li>■ All conductive parts bonded</li><li>■ Limitation of projected area of non-conductive parts</li><li>■ Limitation of layer thickness of non-conductive parts</li><li>■ Grounding via process connection required</li><li>■ Description of cleaning process</li><li>▶ Information given in operation instructions</li></ul> |
| <b>Exothermic reactions, including self-ignition of dusts</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Provision of material data of the wetted parts for the customer in order to avoid the use of critical media</li><li>▶ Information given in operation instructions</li></ul>   |

- 11) The legibility of the marking must be observed during time in use but at least during inspection periods of three years. If any harm of the legibility is found please contact the manufacturer to renew the marking.
- 12) Due to potential ignition hazards (e.g. static discharge), the packaging material and the desiccant bag must not be put in the hazardous area.
- 13) Permissible operating pressure at the stem: max. 25 bar [360 psi], static

# Appendix: EU declaration of conformity

WIKA

EN

## EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.  
Document No.

11603046.03

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte  
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung  
Type Designation

A5550 + option ATEX, A5551 + option ATEX  
A5550 + option ATEX, A5551 + option ATEX  
A5525 + option ATEX  
R5502 + option ATEX, R5503 + option ATEX  
R5526 + option ATEX  
S5550 + option ATEX, S5551 + option ATEX

Beschreibung  
Description

Bimetall-Thermometer  
Bimetal thermometer

gemäß gültigem Datenblatt  
according to the valid data sheet

TM55.01

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union  
Übereinstimmen  
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation

Angewandte harmonisierte Normen  
Applied harmonised standards

2014/34/EU Explosionsschutz (ATEX)<sup>(1)</sup>  
Explosion protection (ATEX)<sup>(1)</sup>

EN ISO 80079-36:2016  
EN ISO 80079-37:2016



II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb X  
II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db X

- (1) Konformitätsbewertungsverfahren „Interne Fertigungskontrolle“. Die Dokumentation ist hinterlegt bei benannter Stelle TÜV NORD CERT GmbH, (Reg.-Nr. 0044), Aktennummer 8000550764.  
Conformity assessment procedure „Internal Control of Production“. The Documentation is deposited at notified body TÜV NORD CERT GmbH, Essen (Reg.-No. 0044), reference number 8000550764.

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenbergs, 2021-10-11

P. Koll, Vice President  
Division Gauges (GA)

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
88011 Klingenbergs  
Germany  
WECE-Reg.-Nr. DE 92270372

Tel. +49 9572 132-0  
Fax +49 9572 132-406  
E-Mail info@wika.de  
www.wika.de

M. Lubomski, Head of Quality-Management  
Division Gauges (GA)

Kommanditgesellschaft Sitz Klingenbergs –  
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819

Komplementärin:  
WIKA Instrument SE – Sitz Klingenbergs –  
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1065  
Vorsitz: Alexander Wiegand  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Roderich C. Thümmler  
20AR-03698



# Inhalt

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Sicherheit</b>  | <b>16</b> |
| <b>2. Inbetriebnahme, Betrieb</b>                                     | <b>20</b> |
| <b>3. Besondere Bedingungen für die Verwendung<br/>(X-Conditions)</b> | <b>21</b> |
| <b>Anlage: EU-Konformitätserklärung</b>                               | <b>26</b> |

Konformitätserklärungen finden Sie online unter [www.wika.de](http://www.wika.de).

# 1. Sicherheit

## Ergänzende Dokumentation:

- Diese Zusatz-Betriebsanleitung für explosionsgefährdete Bereiche gilt im Zusammenhang mit der Betriebsanleitung „Bimetallthermometer, Typ 55“ (Artikelnummer 12968065).

DE

## 1. Sicherheit



### GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch Verlust des Explosionsschutzes

Die Nichtbeachtung dieser Inhalte und Anweisungen kann zum Verlust des Explosionsschutzes führen.

- Sicherheitshinweise in diesem Kapitel sowie weitere Explosionshinweise in dieser Betriebsanleitung beachten.
- Die Anforderungen der ATEX-Richtlinie beachten.
- Die Angaben der geltenden Baumusterprüfbescheinigung sowie die jeweiligen Vorschriften zur Installation und Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. IEC 60079-11, IEC 60079-10 und IEC 60079-14) einhalten.

### 1.1 Symbolerklärung



### GEFAHR!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation im explosionsgefährdeten Bereich hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

# 1. Sicherheit

DE

## 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Bimetallthermometer dienen zum Messen von Temperatur bei industriellen Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Überprüfen, ob die Klassifizierung für den Einsatzfall geeignet ist (siehe Ex-Kennzeichnung, Kapitel 1.5 „Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen“). Die jeweiligen nationalen Vorschriften und Bestimmungen beachten.

Das Nichtbeachten der Angaben für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen führt zum Verlust des Explosionsschutzes. Grenzwerte und technische Angaben einhalten (siehe Datenblatt).

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

## 1.3 Verantwortung des Betreibers

Die Verantwortung über die Zoneneinteilung unterliegt dem Anlagenbetreiber und nicht dem Hersteller/Lieferanten der Betriebsmittel.


## 1.4 Personalqualifikation

Das Fachpersonal muss Kenntnisse haben über Zündschutzarten, Vorschriften und Verordnungen für Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen.

# 1. Sicherheit

## 1.5 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen

### Typenschild (Beispiel)

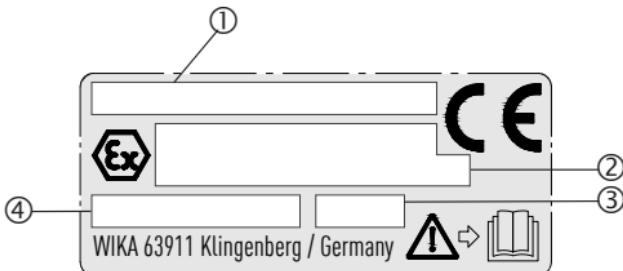

- ① Typ + Option ATEX
- ② Ex-Kennzeichnung
- ③ Herstellungsjahr
- ④ Seriennummer

 →  Vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die Betriebsanleitung lesen!



Geräte nicht nachträglich mit Füllflüssigkeit befüllen.

# 1. Sicherheit

## Ex-Kennzeichnung

II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X

II 2D Ex h IIIC T85 °C ... T450 °C Db X

DE

| Zeichen | Bezeichnung                                    | Bedeutung   |
|---------|--|---|
|         | CE-Zeichen                                     | Europäische Konformität   |
|         | Spezifische Kennzeichnung für Explosionsschutz | Ex-Symbol   |
| II      | Symbol der Gerätekategorie                     | Geräte, die zur Verwendung in anderen Bereichen bestimmt sind, als Untertagebetrieben von Bergwerken sowie deren Übertageanlagen, die durch Grubengas und/oder brennbare Stäube gefährdet werden können und die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet werden können. |
| 2       | Symbol der Gerätekategorie                     | Hohe Sicherheit, geeignet für Zone 1 und 21   |
| G       | Ex-Atmosphäre                                  | Für Bereiche, in denen explosionsfähige Gas-, Dampf-, Nebel- oder Luftgemische vorhanden sind   |
| D       | Ex-Atmosphäre                                  | Für Bereiche, in denen Staub explosionsfähige Atmosphären bilden kann   |
| Ex      | Ex-Kennzeichnung                               | Normen ISO 80079-36 und ISO 80079-37 angewendet   |
| h       | Zündschutzart                                  | Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären<br>Eine Zündschutzart wird für den Buchstaben „h“ nicht angewendet.   |
| IIC     | Geeignete Atmosphäre                           | Gas-Atmosphäre Gruppe IIC   |
| IIIC    | Geeignete Atmosphäre                           | Brennbare Schwebstoffe, nicht-leitfähiger Staub und leitfähiger Staub   |

# 1. Sicherheit / 2. Inbetriebnahme, Betrieb

DE

| Zeichen            | Bezeichnung  | Bedeutung   |
|--------------------|--|---|
| T6 ... T1          | Maximale Oberflächen-temperatur                          | Symbol, das die Temperaturklasse angibt<br>Die tatsächliche maximale Oberflächen-temperatur hängt nicht vom Gerät selbst ab, sondern hauptsächlich von den Betriebsbedingungen. |
| T85 °C ... T450 °C | Maximale Oberflächen-temperatur                          | Maximale Oberflächentemperatur<br>Die tatsächliche maximale Oberflächen-temperatur hängt nicht vom Gerät selbst ab, sondern hauptsächlich von den Betriebsbedingungen.          |
| Gb                 | Geräteschutz-niveau (EPL)                                | Potenzielle Zündquellen, die im Normalbetrieb und bei zu erwartenden Störungen wirksam sind oder wirksam werden können  |
| Db                 |  |   |
| X                  | Besondere Anwendungsbe-dingungen siehe Betriebsanleitung | Umgebungstemperatur mit speziellem Bereich<br>Es gelten besondere Einsatzbedingungen.   |

## 2. Inbetriebnahme, Betrieb



### GEFAHR!

#### Lebensgefahr bei fehlender Geräteerdung

Bei fehlender oder falscher Geräteerdung besteht die Gefahr von gefährlicher Spannung (hervorgerufen durch z. B. mechanische Beschädigung, elektrostatische Aufladung oder Induktion).

- Thermometer erden!

Besondere Bedingungen beachten (siehe Kapitel 3 „Besondere Bedingungen für die Verwendung (X-Conditions)“, Punkt 4).

### 3. Besondere Bedingungen für die Verwendung

#### 3. Besondere Bedingungen für die Verwendung (X-Conditions)

##### 1) Auslegungstemperaturen

Zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse:

| Temperaturbereiche      |                |
|-------------------------|----------------|
| Ungefölltes Gerät       | -40 ... +70 °C |
| Gefölltes Gerät         | -40 ... +70 °C |
| Option: gefölltes Gerät | -50 ... +70 °C |
| Option: POLARgauge®     | -70 ... +60 °C |

DE

Zulässige Messstofftemperatur: max. Skalenende

Oberflächentemperatur für ATEX-Anwendung beachten:

Die zulässige Messstofftemperatur hängt außer von der Gerätebauart auch von der Zündtemperatur der umgebenden Gase, Dämpfe bzw. Staub ab. Beide Aspekte berücksichtigen.

##### 2) Maximale Oberflächentemperatur

Die Oberflächentemperatur hängt hauptsächlich von der Messstoff- und Umgebungstemperatur. Das Gerät selbst enthält keine Wärmequellen. Falls es, auch im Falle von erwarteten Fehlfunktionen, nicht möglich ist, die tatsächliche Oberflächentemperatur zu bestimmen, ist vorbeugend die maximale Messstofftemperatur als maximale Oberflächentemperatur zu betrachten.

### 3. Besondere Bedingungen für die Verwendung

Geräte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Gas/Luft-, Dampf/Luft- und Nebel/Luft-Atmosphären:

| Temperaturklasse<br>(Gasanwendung) | Maximal zulässige Oberflächentemperatur<br>(bei der Endanwendung) |
|------------------------------------|---|
| T6                                 | 80 °C   |
| T5                                 | 95 °C   |
| T4                                 | 130 °C  |
| T3                                 | 195 °C  |
| T2                                 | 250 °C (290 °C) <sup>1)</sup>                                     |
| T1                                 | 250 °C (440 °C) <sup>1)</sup>                                     |

1) nur für Geräte ohne Flüssigkeitsfüllung

#### Explosionsgefährdete Staubatmosphäre

Für Stäube ist das Verfahren zur Bestimmung der Zündtemperatur nach ISO/IEC 80079-20-2 anzuwenden. Die Zündtemperatur wird für Staubwolken und Staubschichten getrennt ermittelt. Für Staubschichten ist die Zündtemperatur abhängig von der Staubschichtdicke nach EN/IEC 60079-14.

| Zündtemperatur<br>Staub           | Zulässige maximale Messstofftemperatur<br>(im Messsystem)          |
|-----------------------------------|--|
| Staubwolke T <sub>Wolke</sub>     | < 2/3 T <sub>Wolke</sub>   |
| Staubschicht T <sub>Schicht</sub> | < T <sub>Schicht</sub> – 75 K – (Reduzierung je nach Schichtdicke) |

Die zulässige maximale Messstofftemperatur darf den kleinsten ermittelten Wert auch bei einer Betriebsstörung nicht überschreiten.

#### Explosionsgefährdete Atmosphäre aus hybriden Gemischen

Die Geräte dürfen nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen eine Atmosphäre aus explosionsfähigen hybriden Gemischen (Stäube gemischt mit Gasen) entstehen kann.

- 3) Das Gerät so anbringen, dass die zulässigen Umgebungs- und Messstofftemperaturgrenzen, auch unter Berücksichtigung des Einflusses von Konvektion und Wärmestrahlung, weder unter noch überschritten werden.

### 3. Besondere Bedingungen für die Verwendung

- 4) Die Geräte über den Prozessanschluss erden. Deshalb sollten am Prozessanschluss elektrisch leitende Dichtungen verwendet werden. Alternativ sind andere Maßnahmen zur Erdung zu ergreifen. Externe Quellen elektrischer Ableitströme sind von der Endanwendung abhängig und müssen vom Endanwender bewertet werden.
- 5) Den Umgang mit Werkstoffen vermeiden, die gefährlich mit den für das Gerät verwendeten Werkstoffen reagieren und die selbstentzündlich sind.
- 6) Vermeidung von Vibration

#### Anforderungen an die Einbaustelle

Ist die Leitung zum Gerät für eine erschütterungsfreie Anbringung nicht stabil genug, sollte die Befestigung mittels Gerätehalterung erfolgen. Können Erschütterungen nicht durch geeignete Installationen vermieden werden, dann Geräte mit Flüssigkeitsfüllung einsetzen. Die Geräte vor grober Verschmutzung und starken Schwankungen der Umgebungstemperatur schützen.

#### Zulässige Schwingungsbelastung am Einbauort

Die Geräte grundsätzlich nur an Stellen ohne Schwingungsbelastung einbauen. Gegebenenfalls kann z. B. durch eine flexible Verbindungsleitung von der Messstelle zum Gerät und die Befestigung über eine Messgerätehalterung eine Entkopplung vom Einbauort erreicht werden. Falls dies nicht möglich ist, folgende Grenzwerte nicht überschreiten:

Frequenzbereich < 150 Hz

Beschleunigung < 0,5 g

- 7) Bei Verwendung von Schutzrohren möglichst durch Einfüllen eines Wärmekontaktemittels den Wärmeübertragungswiderstand zwischen Fühleraußenwand und Schutzrohrinnenwand reduzieren. Die Arbeitstemperatur der Wärmeleitpaste beträgt -40 ... +200 °C.
- 8) Das Messgerät mit einem feuchten Tuch reinigen. Darauf achten, dass durch die Reinigung keine elektrostatische Aufladung erzeugt wird.

### 3. Besondere Bedingungen für die Verwendung

- 9) Alle Zubehörteile (z. B. Schutzrohre oder Befestigungselemente) müssen vom Endanwender zusammen mit den gelieferten Geräten geprüft werden. Insbesondere die Anforderungen zur Erdung und zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen sind zu beachten.

#### 10) Zündgefahrenanalyse

| Einschlägige identifizierte Zündgefahren                                 | Realisierte Schutzmaßnahmen  |
|--|--|
| <b>Heiße Oberflächen</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Die tatsächliche Oberflächentemperatur hängt von der Anwendung ab, d. h. von der Messstofftemperatur</li><li>■ Kennzeichnung des Temperaturbereichs; Kennzeichnung T-Bereich</li><li>■ Überwachung der Lesbarkeit der Kennzeichnung</li><li>▶ Informationen in der Betriebsanleitung</li></ul>   |
| <b>Mechanisch erzeugte Funken und heiße Oberflächen</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Geringe Kontaktgeschwindigkeit</li><li>■ Einschränkung von Vibrationen</li><li>■ Auswahl geeigneter Materialien</li><li>▶ Informationen in der Betriebsanleitung</li></ul>   |
| <b>Elektrische Ableitströme, kathodischer Korrosionsschutz</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Erdung über Prozessanschluss erforderlich</li><li>▶ Informationen in der Betriebsanleitung</li></ul>   |
| <b>Statische Elektrizität</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Keine Gleitstielbüschelentladung</li><li>■ Alle leitfähigen Teile verbunden</li><li>■ Begrenzung der projizierten Fläche nicht leitender Teile</li><li>■ Begrenzung der Schichtdicke nicht leitender Teile</li><li>■ Erdung über Prozessanschluss erforderlich</li><li>■ Beschreibung des Reinigungsprozesses</li><li>▶ Informationen in der Betriebsanleitung</li></ul> |
| <b>Exotherme Reaktionen, einschließlich Selbstentzündung von Stäuben</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bereitstellung der Materialdaten messstoffbeührter Bauteile für den Kunden, um die Verwendung kritischer Messstoffe zu vermeiden</li><li>▶ Informationen in der Betriebsanleitung</li></ul>  |

### 3. Besondere Bedingungen für die Verwendung

- 11) Die Lesbarkeit der Kennzeichnung muss während der Dauer der Verwendung, jedoch mindestens während eines Prüfzeitraums von drei Jahren kontrolliert werden. Sollte die Lesbarkeit beeinträchtigt sein, den Hersteller bitten, die Kennzeichnung zu erneuern.
- 12) Das Verpackungsmaterial und der Trockenbeutel dürfen aufgrund von potenziellen Zündgefahren (z. B. statische Entladung) nicht im explosionsgefährdeten Bereich aufbewahrt werden.
- 13) Zulässiger Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar [360 psi], statisch

## Anlage: EU-Konformitätserklärung

WIKA

**EU-Konformitätserklärung**  
*EU Declaration of Conformity*

Dokument Nr.  
Document No.

11603046 03

**Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte**  
*We declare under our sole responsibility that the CE marked products*

|                  |  |
|------------------|--|
| Type Designation | A5550 + option ATEX, A5551 + option ATEX<br>A5550 + option ATEX, A5551 + option ATEX<br>A5525 + option ATEX<br>R5502 + option ATEX, R5503 + option ATEX<br>R5526 + option ATEX<br>S5550 + option ATEX, S5551 + option ATEX |
|------------------|--|

## **Beschreibung** *Description*

gemäß gültigem Datenblatt  
according to the valid data sheet

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union übereinstimmen  
*are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation*

## **Angewandte harmonisierte Normen *Applied harmonised standards***

2014/34/EU Explosionschutz (ATEX) <sup>(1)</sup>  
*Explosion protection (ATEX) <sup>(1)</sup>*

EN ISO 80079-36:2016  
EN ISO 80079-37:2016

A small black hexagonal icon containing the letters 'Ex'.

II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb X  
II 2D Ex h IIIIC T85°C...T450°C Dh X

- (1) Konformitätsbewertungsverfahren „interne Fertigungskontrolle“. Die Dokumentation ist hinterlegt bei benannter Stelle TÜV NORD CERT GmbH, (Reg.-Nr. 0044), Aktennummer 8000550764.  
*Conformity assessment procedure „Internal Control of Production“.* The Documentation is deposited at notified body TÜV NORD CERT GmbH, Essen (Reg.-No. 0044), reference number 8000550764.

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2021-10-11

P. Koll, Vice President  
Division Gauges (GA)

Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
63911 Klingenberg  
Germany  
WECE-Reg.-Nr. DE 92770372

Tel. +49 9372 132-0  
Fax +49 9372 132-406  
E-Mail [info@wika.de](mailto:info@wika.de)  
[www.wika.de](http://www.wika.de)

M. Lubomski, Head of Quality Management  
Division Gauges (GA)

Kommanditgesellschaft; Sitz Klingenber  
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819

Komplementärin:  
WIKA International SE - Sitz Klingenberg -  
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10565  
Vorstand: Alexander Wiegand  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Roderich C. Thümmler  
20AP-000000

# Sommaire

FR

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Sécurité</b>  | <b>28</b> |
| <b>2. Commissioning, operation</b>                                | <b>32</b> |
| <b>3. Conditions spécifiques d'utilisation<br/>(conditions X)</b> | <b>33</b> |
| <b>Annexe : Déclaration de conformité UE</b>                      | <b>38</b> |

Déclarations de conformité se trouve sur [www.wika.fr](http://www.wika.fr).

# 1. Sécurité

## Documentation supplémentaire :

- ▶ Ces mode d'emploi complémentaires concernant les zones explosives s'appliquent en conjonction avec le mode d'emploi "Thermomètre bimétallique, model 55" (numéro d'article 12968065).

FR

# 1. Sécurité



## DANGER !

### Danger de mort due à la perte de la protection contre les explosions

Le non respect de ces instructions et de leurs contenus peut entraîner une perte de la protection contre les explosions.

- ▶ Observer les instructions de sécurité de ce chapitre et les autres instructions liées aux explosions de ce mode d'emploi.
- ▶ Respecter les exigences de la directive ATEX.
- ▶ Respecter les indications du certificat d'examen de type valable de même que les prescriptions nationales respectives concernant le montage et l'utilisation en zone explosive (par exemple CEI 60079-11, CEI 60079-10 et CEI 60079-14).

## 1.1 Explication des symboles



## DANGER !

... indique une situation en zone explosive présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

# 1. Sécurité

## 1.2 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ces thermomètres bimétalliques sont utilisés pour la mesure de la température dans les zones dangereuses des applications industrielles.

L'instrument est conçu et construit exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici et ne doit être utilisé qu'en conséquence.

Contrôler que la classification est adaptée à l'application (voir marquage Ex, chapitre 1.5 "Etiquetage, marquages de sécurité"). Observer les réglementations nationales concernées.

FR

Le non-respect des instructions pour utilisation en zones explosives peut conduire à la perte de la protection contre les explosions. Correspondre aux valeurs limites et instructions suivantes (voir fiche technique).

Aucune réclamation ne peut être recevable en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

## 1.3 Responsabilité de l'opérateur

La classification des zones est une responsabilité qui incombe à l'exploitant du site et non au fabricant/fournisseur de l'équipement.


## 1.4 Qualification du personnel

Le personnel qualifié doit avoir les connaissances requises des types de protection contre l'ignition, des réglementations et dispositions concernant les équipements en zones explosives.

# 1. Sécurité

## 1.5 Etiquetage, marquages de sécurité

### Plaque signalétique (exemple)

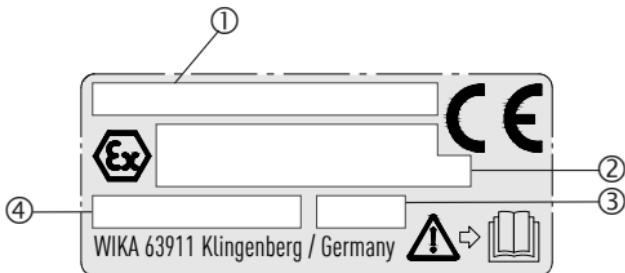

- ① Type + option ATEX
- ② Marquage Ex
- ② Année de fabrication
- ③ Numéro de série

→ Avant de monter et mettre l'instrument en service, lire impérativement le mode d'emploi !



Ne pas remplir ultérieurement les appareils de liquide de remplissage.

# 1. Sécurité

## Marquage Ex

II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X

II 2D Ex h IIIC T85 °C ... T450 °C Db X

FR

| Marquage | Désignation                             | Signification   |
|----------|---|---|
|          | Marquage CE                             | Conformité européenne   |
|          | Marquage spécifique pour zone explosive | Symbole Ex  |
| II       | Symbol du groupe d'instrument           | Equipements ne pouvant être utilisés dans les parties souterraines des mines, et dans les parties des installations de surface de ces mines qui risqueraient d'être mises en danger par le coup de grisou et/ou des poussières combustibles et une atmosphère explosive |
| 2        | Symbol de la catégorie d'équipement     | Sécurité Haute, homologation pour zones 1 et 21   |
| G        | Atmosphère Ex                           | Concernant les atmosphères explosives par présence de gaz, de vapeurs ou de brouillard  |
| D        | Atmosphère Ex                           | Concernant les atmosphères explosives par présence de poussière   |
| Ex       | Marquage Ex                             | Standards appliqués ISO 80079-36 et ISO 80079-37  |
| h        | Type de protection contre l'ignition    | Equipement non-électrique pour atmosphères explosives<br>Une de protection contre l'ignition n'est pas appliqué à la lettre "h".  |
| IIC      | Atmosphère convenable                   | Atmosphère de gaz Groupe IIC  |
| IIIC     | Atmosphère convenable                   | Poussières combustibles en suspension, poussière non-conductrice et poussière conductrice   |

## 1. Sécurité / 2. Commissioning, operation

FR

| Marquage           | Désignation  | Signification   |
|--------------------|--|---|
| T6 ... T1          | Température de surface maximale                                      | Symbole indiquant la classe de température<br>La température de surface maximale réelle ne dépend pas de l'équipement lui-même, mais principalement des conditions de fonctionnement. |
| T85 °C ... T450 °C | Température de surface maximale                                      | Température de surface maximale<br>La température de surface maximale réelle ne dépend pas de l'équipement lui-même, mais principalement des conditions de fonctionnement.            |
| Gb                 | Niveau de protection d'équipement (EPL : Equipment Protection Level) | Sources de combustion potentielle qui sont effectives ou peuvent devenir effectives en fonctionnement normal et en dysfonctionnement prévisible                                       |
| Db                 |  |   |
| X                  | Pour les conditions spécifiques d'utilisation, voir le mode d'emploi | Plage de température ambiante avec échelle spéciale<br>Des conditions particulières d'utilisation s'appliquent.   |

## 2. Commissioning, operation



### DANGER!

#### Danger to life from missing instrument grounding

With missing or incorrect grounding, there exists a risk of dangerous voltages (leading to, for example, mechanical damage, electrostatic charge or induction).

- Ground thermometer!

Observe the special conditions (see chapter 3 "Conditions spécifiques d'utilisation (conditions X)", point 4).

### 3. Conditions spécifiques d'utilisation ...

#### 3. Conditions spécifiques d'utilisation (conditions X)

##### 1) Températures de conception

Température ambiante admissible au niveau du boîtier :

###### Température admissibles

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Instrument non rempli     | -40 ... +70 °C |
| Instrument rempli         | -40 ... +70 °C |
| Option: instrument rempli | -50 ... +70 °C |
| Option: POLARgauge®       | -70 ... +60 °C |

FR

Plages de température admissibles : max. supérieure de l'échelle

Respectez la température de surface pour une application ATEX : La température admissible du fluide ne dépend pas seulement de la fabrication de l'instrument, mais également de la température d'ignition des gaz, vapeurs ou poussières environnantes. Ces deux aspects doivent être pris en compte.

##### 2) Température de surface maximale

La température de surface dépend principalement de la température du fluide et de la température ambiante. L'instrument lui-même ne contient aucune source de chauffage. A titre préventif, considérer la température du fluide maximale comme la température de surface maximale, s'il n'est pas possible de déterminer la température de la surface réelle même dans le cas de dysfonctionnements prévus.

Instruments pour une utilisation dans des atmosphères explosives gaz/air, vapeur/air et brouillard/air :

| Classe de température (application de gaz) | Température de surface admissible maximum (pour l'application finale) |
|--|---|
| T6   | 80 °C   |
| T5   | 95 °C   |
| T4   | 130 °C  |
| T3   | 195 °C  |
| T2   | 250 °C (290 °C) <sup>1)</sup>   |
| T1   | 250 °C (440 °C) <sup>1)</sup>   |

1) Seulement pour des instruments sans remplissage de liquide

### 3. Conditions spécifiques d'utilisation ...

#### Atmosphère poussiéreuse dangereuse

Pour les poussières, la procédure spécifiée dans la norme ISO/CEI 80079-20-2 pour déterminer la température d'ignition doit être appliquée. La température d'ignition est déterminée séparément pour des nuages de poussière et des couches de poussière. Pour les couches de poussière, la température d'ignition dépend de l'épaisseur de la couche de poussière selon EN/CEI 60079-14.

| FR | Température d'ignition de la poussière  | Température du fluide admissible max. (dans le système de mesure)                                 |
|----|---|---|
|    | Nuage de poussière $T_{\text{Nuage}}$   | $< \frac{2}{3} T_{\text{Nuage}}$  |
|    | Couche de poussière $T_{\text{Couche}}$ | $< T_{\text{Couche}} - 75 \text{ K} - (\text{réduction en fonction de l'épaisseur de la couche})$ |

La température du fluide maximale admissible ne doit pas dépasser la valeur minimale déterminée, même en cas de dysfonctionnement.

#### Atmosphère explosive composée de mélanges hybrides

Les instruments ne doivent pas être utilisés dans des zones où une atmosphère composée de mélanges hybrides explosifs (poussières mélangées avec des gaz) peut se produire.

- 3) Installer l'instrument de telle manière que la température ne soit pas inférieure ou supérieure aux températures du fluide ambiantes admissibles, même si la convection et la dissipation de la chaleur sont prises en compte.
- 4) Les instruments doivent être mis à la terre à l'aide du raccord process. C'est pourquoi des joints d'étanchéité conducteurs d'électricité doivent être utilisés sur le raccord process. Comme alternative, prendre d'autres mesures pour la mise à la terre. Les sources externes de courants vagabonds dépendent de l'application finale et doivent être évaluées par l'utilisateur final.
- 5) Eviter de manipuler des matériaux qui réagissent dangereusement avec les matériaux utilisés pour l'instrument et des substances qui ont tendance à une combustion spontanée.

### 3. Conditions spécifiques d'utilisation ...

#### 6) Eviter les vibrations

##### **Exigences relatives au point de montage**

Si la conduite au point de mesure n'est pas assez stable, il est recommandé de fixer l'instrument au moyen d'un support approprié. S'il n'est pas possible d'éviter les vibrations par un montage approprié, il convient d'utiliser des instruments avec remplissage de liquide. Les instruments doivent être protégés contre un encrassement important et contre d'importantes fluctuations de la température ambiante.

FR

##### **Contrainte de vibration admissible sur le point de montage**

Les instruments ne doivent être installés que dans des endroits exempts de vibrations. Si nécessaire, il est possible d'isoler l'instrument du lieu d'installation en utilisant par exemple une ligne de raccordement flexible entre le point de mesure et l'instrument et en fixant ce dernier à l'aide d'un support d'instrument mural.

Lorsque cela n'est pas possible, veiller à ce que les valeurs limites suivantes ne soient pas dépassées :

Plage de fréquence < 150 Hz

Accélération < 0,5 g

7) En cas d'utilisation de doigts de gants, il convient de réduire au maximum la résistance de transmission de la chaleur entre la paroi extérieure du capteur et la paroi intérieure du doigt de gant en ajoutant un agent de contact thermique. La température de service de la pâte thermique est de -40 ... +200 °C.

8) Nettoyer le thermomètre avec un chiffon humide. Assurez-vous que le nettoyage ne provoquera aucune charge électrostatique.

9) Tous les accessoires (par exemple doigts de gant ou composants de fixation) doivent être évalués en combinaison avec les instruments fournis par l'utilisateur final. En particulier, il faut tenir compte des exigences relatives à la mise à la terre et à la prévention des charges électrostatiques.

### 3. Conditions spécifiques d'utilisation ...

#### 10) Analyse des risques d'inflammation

| Risques de combustion identifiés   | Mesures de protection mises en oeuvre   |
|--|---|
| <b>Surfaces chaudes</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ La température de surface actuelle dépend de l'application ; seulement température du fluide</li><li>■ Marquage de la plage de température ; marquage "T range"</li><li>■ Respect de la lisibilité du marquage</li><li>▶ Informations fournies dans le mode d'emploi</li></ul>  |
| <b>Etincelles générées mécaniquement et surfaces chaudes</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Faible vitesse de contact</li><li>■ Limitation des vibrations</li><li>■ Sélection de matériaux adéquats</li><li>▶ Informations fournies dans le mode d'emploi</li></ul>   |
| <b>Courants électriques vagabonds, protection contre la corrosion cathodique</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mise à la terre par raccord process nécessaire</li><li>▶ Informations fournies dans le mode d'emploi</li></ul>  |
| <b>Electricité statique</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pas de décharge de brosse de propagation</li><li>■ Liaison de toutes les pièces conductrices</li><li>■ Limitation de la surface projetée des pièces non-conductrices</li><li>■ Limitation de l'épaisseur de couche des pièces non-conductrices</li><li>■ Mise à la terre par raccord process nécessaire</li><li>■ Description du processus de nettoyage</li><li>▶ Informations fournies dans le mode d'emploi</li></ul> |
| <b>Réactions exothermiques, y compris auto-inflammation des poussières</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Données sur les matériaux des parties en contact avec le fluide pour le client afin d'éviter d'utiliser des matériaux critiques</li><li>▶ Informations fournies dans le mode d'emploi</li></ul>   |

11) La lisibilité du marquage doit être observée pendant le temps d'utilisation, mais au moins pendant les périodes d'inspection de trois ans. Si la lisibilité est endommagée, contacter le fabricant pour renouveler le marquage.

### 3. Conditions spécifiques d'utilisation ...

- 12) Selon les risques potentiels d'ignition (par exemple décharge statique), le matériau d'emballage ainsi que le sachet déshydratant ne doivent pas être introduit dans la zone explosive.
- 13) Pression de service admissible au niveau du plongeur :  
25 bar [360 psi] max., statique

FR

# Annexe : Déclaration de conformité UE



## EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.  
Document No.

11603046.03

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte  
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung  
Type Designation

A5550 + option ATEX, A5551 + option ATEX  
A5550 + option ATEX, A5551 + option ATEX  
A5525 + option ATEX  
R5502 + option ATEX, R5503 + option ATEX  
R5526 + option ATEX  
S5550 + option ATEX, S5551 + option ATEX

Beschreibung  
Description

Bimetall-Thermometer  
Bimetal thermometer

gemäß gültigem Datenblatt  
according to the valid data sheet

TM55.01

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union  
Übereinstimmen  
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation

Angewandte harmonisierte Normen  
Applied harmonised standards

2014/34/EU  
Explosionsschutz (ATEX) <sup>(1)</sup>  
Explosion protection (ATEX) <sup>(1)</sup>

EN ISO 80079-36:2016  
EN ISO 80079-37:2016



II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb X  
II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db X

(1) Konformitätsbewertungsverfahren „Interne Fertigungskontrolle“. Die Dokumentation ist hinterlegt bei benannter Stelle TÜV NORD CERT GmbH, (Reg.-Nr. 0044), Aktennummer 8000550764.  
Conformity assessment procedure "Internal Control of Production". The Documentation is deposited at notified body TÜV NORD CERT GmbH, Essen (Reg.-No. 0044), reference number 8000550764.

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2021-10-11

P. Koll, Vice President  
Division Gauges (GA)

M. Lubomski, Head of Quality Management  
Division Gauges (GA)

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
69191 Klingenberg  
Germany  
WEET-Reg.-Nr. DE 92770372

Tel. +49 9372 132-0  
Fax +49 9372 132-006  
E-Mail info@wika.de  
www.wika.de

Kommittagsgesellschaft: Sitz Klingenberg –  
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819

Komplementärin:  
WIKA Alexander Wiegand SE – Sitz Klingenberg –  
Amtsgericht Aschaffenburg IGR 10565  
Vorstand: Alexander Wiegand  
Vorstand des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Roderich C. Thümmel  
20AR-03696

# Contenido

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Seguridad</b>   | <b>40</b> |
| <b>2. Puesta en servicio, funcionamiento</b>                            | <b>44</b> |
| <b>3. Condiciones especiales para la utilización<br/>(X-Conditions)</b> | <b>45</b> |
| <b>Anexo: Declaración de conformidad UE</b>                             | <b>50</b> |

Declaraciones de conformidad puede encontrar en [www.wika.es](http://www.wika.es).

# 1. Seguridad

## Documentación complementaria:

- ▶ Esta manual de instrucciones adicional para zonas potencialmente explosivas se aplica en relación con el manual de instrucciones “Termómetro bimetálico, modelos 55” (número de artículo 12968065).

ES



### ¡PELIGRO!

#### Peligro de muerte debido a la pérdida de la protección contra explosiones

La inobservancia del contenido y de las instrucciones puede originar la pérdida de la protección contra explosiones.

- ▶ Observe las instrucciones de seguridad en este capítulo y otros avisos sobre peligros de explosión en este manual de instrucciones.
- ▶ Tener en cuenta los requisitos de la directiva ATEX.
- ▶ Cumplir las indicaciones del certificado de tipo vigente así como las respectivas normativas sobre la instalación y el uso en atmósferas potencialmente explosivas (p. ej. IEC 60079-11, IEC 60079-10 y IEC 60079-14).

## 1.1 Explicación de símbolos



### ¡PELIGRO!

... señala una situación de peligro potencial en la zona potencialmente explosiva, lo que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

# 1. Seguridad

## 1.2 Uso conforme a lo previsto

Esos termómetros bimetálicos sirven para medir la temperatura en aplicaciones industriales en atmósferas potencialmente explosivas.

El instrumento ha sido diseñado y construido únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en conformidad a la misma.

Compruebe idoneidad de la clasificación para la aplicación (véase la marca Ex, capítulo 1.5 “Rótulos, marcados de seguridad”). Tenga en consideración las respectivas leyes y reglamentos nacionales.

La inobservancia de la información para su uso en zonas potencialmente explosivas conduce a la pérdida de la protección contra explosiones. Observar los valores límite y las indicaciones técnicas (véase la hoja técnica).

No se admite ninguna reclamación debido a una utilización no conforme a lo previsto.

## 1.3 Responsabilidad del usuario

La responsabilidad para la clasificación de zonas le corresponde a la empresa explotadora/operadora de la planta y no al fabricante/proveedor de los equipos eléctricos.

## 1.4 Cualificación del personal


El personal técnico debe tener conocimientos sobre los tipos de protección contra incendios, los reglamentos y las directivas referentes a equipos en zonas potencialmente explosivas.

ES

# 1. Seguridad

## 1.5 Rótulos, marcados de seguridad

### Placa indicadora de modelo (example)

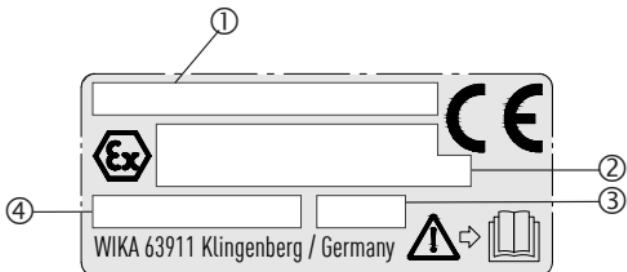

ES

- ① Modelo + option ATEX
- ② Marcaje Ex
- ③ Año de fabricación
- ④ Número de serie

→ ¡Es absolutamente necesario leer el manual de instrucciones antes del montaje y la puesta en servicio del instrumento!



No llenar posteriormente los instrumentos de líquido de relleno.

# 1. Seguridad

## Marcaje Ex

II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X

II 2D Ex h IIIC T85 °C ... T450 °C Db X

| Marcado   | Denominación                                     | Significado   |
|---|--|---|
|  | Marcado CE                                       | Conformidad europea   |
|  | Marcado específico para protección antiexplosiva | Símbolo Ex  |
| II  | Símbolo del grupo de equipo                      | Dispositivos destinados a la utilización en otros campos que las partes subterráneas de las minas y las partes de las instalaciones de superficie de estas minas, para los cuales el grisú y/o los polvos inflamables y una atmósfera potencialmente explosiva pueden presentar un peligro. |
| 2   | Símbolo de la categoría de equipo                | Alta seguridad, apto para zona 1 y 21   |
| G   | Atmósfera Ex                                     | Para áreas con mezclas de gas, vapor, niebla o aire explosivas  |
| D   | Atmósfera Ex                                     | Para áreas con riesgo de formación de atmósferas explosivas debido a polvo  |
| Ex  | Marcaje Ex                                       | Normas ISO 80079-36 y ISO 80079-37 aplicadas  |
| h   | Tipo de protección                               | Equipos no eléctricos para la utilización en atmósferas explosivas<br>No se aplica un tipo de protección para la letra "h".   |
| IIC   | Atmósfera apta                                   | Atmósfera gaseosa grupo IIC   |
| IIIC  | Atmósfera apta                                   | Sustancias en suspensión inflamables, polvo no conductor y polvo conductor  |

ES

## 1. Seguridad / 2. Puesta en servicio, ...

ES

| Marcado            | Denominación  | Significado   |
|--------------------|---|---|
| T6 ... T1          | Temperatura superficial máxima  | Símbolo que indica la clase de temperatura<br>La temperatura superficial máxima efectiva no depende del propio equipo sino principalmente de las condiciones de funcionamiento. |
| T85 °C ... T450 °C | Temperatura superficial máxima  | Temperatura superficial máxima<br>La temperatura superficial máxima efectiva no depende del propio equipo sino principalmente de las condiciones de funcionamiento.             |
| Gb                 | Nivel de protección de los equipos (EPL)                                    | Potenciales fuentes de ignición que tienen efecto o pueden tener efecto en modo de funcionamiento normal y en caso de fallos  |
| Db                 |   |   |
| X                  | Para condiciones de aplicación especiales, véase el manual de instrucciones | Temperatura ambiente con área especial Rigen condiciones de uso especiales.   |

## 2. Puesta en servicio, funcionamiento



### ¡PELIGRO!

### Riesgo de muerte en caso de falta de puesta a tierra del instrumento

En caso de puesta a tierra inexistente o incorrecta del instrumento existe el riesgo de tensión peligrosa (causada por ej. por daños mecánicos, carga electrostática o inducción).

- ¡Poner a tierra la termorresistencia!

Observar las condiciones especiales (véase el capítulo 3 “Condiciones especiales para la utilización (X-Conditions)”, punto 4).

### 3. Condiciones especiales para la utilización ...

## 3. Condiciones especiales para la utilización (X-Conditions)

### 1) Temperaturas de diseño

Temperatura del entorno máx. alrededor de la caja:

#### Rango de temperatura

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Instrumento sin relleno        | -40 ... +70 °C |
| Instrumento llenados           | -40 ... +70 °C |
| Opcional: instrumento llenados | -50 ... +70 °C |
| Opcional: POLARgauge®          | -70 ... +60 °C |

Rango de temperatura admisible: max. supérieure de l'échelle

ES

Observar la temperatura superficial para aplicaciones ATEX:

La temperatura del medio admisible depende del tipo de construcción del instrumento y de la temperatura de inflamación de los gases, vapores o polvos en el ambiente. Considerar ambos aspectos.

### 2) Temperatura superficial máxima

La temperatura superficial depende principalmente de la temperatura del medio y del entorno. El dispositivo en sí no contiene fuente de calor alguna. Si, también en el caso de un mal funcionamiento esperado, no es posible determinar la temperatura real de la superficie, preventivamente debe considerarse la temperatura máxima del medio como la temperatura máxima de la superficie.

Instrumentos para uso en atmósferas potencialmente explosivas de gas/aire, vapor/aire y niebla/aire:

| Clase de temperatura<br>(Utilización de gas) | Temperatura superficial máxima<br>admisible (en la aplicación final) |
|--|--|
| T6   | 80 °C  |
| T5   | 95 °C  |
| T4   | 130 °C   |
| T3   | 195 °C   |
| T2   | 250 °C (290 °C) <sup>1)</sup>  |
| T1   | 250 °C (440 °C) <sup>1)</sup>  |

1) solo para instrumentos sin relleno de líquido

### 3. Condiciones especiales para la utilización ...

#### Atmósfera de polvo potencialmente explosiva

En caso de polvos debe aplicarse el método para determinar la temperatura de inflamación según ISO/IEC 80079-20-2. La temperatura de inflamación se determina separadamente para las nubes de polvo y las capas de polvo. En caso de capas de polvo, la temperatura de inflamación depende del espesor de la capa de polvo según EN/IEC 60079-14.

| Temperatura de inflamación polvo | Temperatura máx. admisible del medio (en el sistema de medición)                   |
|----------------------------------|--|
| Nube de polvo $T_{nube}$         | $< 2/3 T_{nube}$   |
| Capa de polvo $T_{capa}$         | $< T_{capa} - 75 \text{ K} - (\text{reducción en función del espesor de la capa})$ |

La temperatura máxima admisible del medio no debe sobrepasar el valor mínimo determinado, incluso en caso de fallo de funcionamiento.

#### Atmósfera potencialmente explosiva de mezclas híbridas

Los dispositivos no deben ser utilizados en áreas en las cuales pueda generarse una atmósfera de mezclas híbridas potencialmente explosivas (polvos mezclados con gases).

- 3) Colocar el instrumento de tal forma que no se excedan hacia abajo ni hacia arriba los límites de la temperatura ambiente ni la del medio, incluyendo la influencia de convección y la radiación térmica.
- 4) Poner a tierra los instrumentos a través de la conexión. Por eso, se deben utilizar juntas eléctricamente conductoras en la conexión al proceso. Alternativamente pueden tomar otras medidas para la conexión a tierra. Las fuentes externas de corrientes de fuga eléctricas dependen de la aplicación final y deben ser evaluadas por el usuario final.
- 5) Evitar la manipulación de sustancias que puedan reaccionar peligrosamente con las sustancias empleadas para el instrumento y que sean autoinflamables.

### 3. Condiciones especiales para la utilización ...

#### 6) Evitar las vibraciones

##### **Requerimientos en el lugar de instalación**

Si el tubo que conecta al instrumento no fuera suficientemente estable para asegurar una conexión exenta de vibraciones, se debería efectuar la sujeción mediante un soporte de aparatos. En el caso de no poder evitar las vibraciones mediante las instalaciones apropiadas, deben utilizarse instrumentos con relleno de líquido. Los instrumentos deben protegerse contra contaminación y fuertes oscilaciones de la temperatura ambiente.

##### **Oscilación admisible en el lugar de instalación**

Instalar los instrumentos sólo en lugares sin oscilaciones. Si es necesario, se puede conseguir el desacoplamiento del lugar de instalación mediante un conducto flexible desde el punto de medición al instrumento y una fijación mediante un soporte de instrumento. Si esto no es posible, no sobrepasar los valores límite siguientes en ningún caso:

Rango de frecuencias < 150 Hz

Acceleración < 0,5 g

ES

- 7) Si se utilizan vainas, reducir la resistencia de transferencia de calor entre la pared exterior del sensor y la pared interior de la vaina llenando la vaina con un agente de contacto. La temperatura de trabajo de la pasta térmica está entre -40 ... +200 °C.
- 8) Limpiar el termómetro con un trapo húmedo. Asegurarse de que debido a la limpieza no se genere una carga electrostática.
- 9) Todos los accesorios (p. ej. vainas o elementos de fijación) deben ser probados por el usuario final, junto con los dispositivos suministrados. Deben observarse particularmente los requisitos de conexión a tierra y para evitar cargas electrostáticas.

### 3. Condiciones especiales para la utilización ...

#### 10) Análisis del riesgo de ignición

| Peligros de ignición identificados pertinentes                                | Medidas de protección realizadas  |
|---|---|
| <b>Superficies calientes</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ La temperatura superficial efectiva depende de la aplicación, es decir, de la temperatura del medio</li><li>■ Identificación del rango de temperatura; identificación de zona T</li><li>■ Supervisión de la legibilidad de la identificación</li><li>▶ Información en el manual de instrucciones</li></ul>  |
| <b>Chispas producidas mecánicamente y superficies calientes</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Velocidad de contacto reducida</li><li>■ Restricción de vibraciones</li><li>■ Selección de materiales aptos</li><li>▶ Información en el manual de instrucciones</li></ul>   |
| <b>Corrientes eléctricas de fuga, protección catódica contra la corrosión</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Se requiere toma a tierra de la conexión a proceso</li><li>▶ Información en el manual de instrucciones</li></ul>  |
| <b>Electricidad estática</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sin descarga por propagación del cepillado</li><li>■ Todas las piezas conductoras conectadas</li><li>■ Limitación de la superficie proyectada de piezas no conductoras</li><li>■ Limitación del espesor de capa de piezas no conductoras</li><li>■ Se requiere toma a tierra de la conexión a proceso</li><li>■ Descripción del proceso de limpieza</li><li>▶ Información en el manual de instrucciones</li></ul> |
| <b>Reacciones exotérmicas, incluyendo autoignición de polvos</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Puesta a disposición de los datos de materiales de piezas en contacto con el medio para el cliente para evitar la utilización de medios críticos</li><li>▶ Información en el manual de instrucciones</li></ul>  |

### 3. Condiciones especiales para la utilización ...

- 11) La legibilidad de la identificación debe controlarse durante la duración de la utilización, pero por lo menos durante un período de comprobación de tres años. Si estuviere afectada la legibilidad, solicitar al fabricante que renueve la identificación.
- 12) Debido a los posibles riesgos de ignición (por ejemplo, descarga estática), el material de embalaje y la bolsa de secado no deben almacenarse en una atmósfera potencialmente explosiva.
- 13) Presión admisible en bulbo: máx. 25 bar [360 psi], estática

ES

# Anexo: Declaración de conformidad UE



## EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.  
Document No.

11603046.03

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte  
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung  
Type Designation

A5550 + option ATEX, A5551 + option ATEX  
A5550 + option ATEX, A5551 + option ATEX  
A5525 + option ATEX  
R5502 + option ATEX, R5503 + option ATEX  
R5526 + option ATEX  
S5550 + option ATEX, S5551 + option ATEX

Beschreibung  
Description

Bimetall-Thermometer  
Bimetal thermometer

gemäß gültigem Datenblatt  
according to the valid data sheet

TM55.01

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union  
Übereinstimmen  
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation

Angewandte harmonisierte Normen  
Applied harmonised standards

2014/34/EU  
Explosionsschutz (ATEX) <sup>(1)</sup>  
Explosion protection (ATEX) <sup>(1)</sup>

EN ISO 80079-36:2016  
EN ISO 80079-37:2016



II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb X  
II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db X

(1) Konformitätsbewertungsverfahren „interne Fertigungskontrolle“. Die Dokumentation ist hinterlegt bei benannter Stelle TÜV NORD CERT GmbH, (Reg.-Nr. 0044), Aktennummer 8000550764.  
Conformity assessment procedure "Internal Control of Production". The Documentation is deposited at notified body TÜV NORD CERT GmbH, Essen (Reg.-No. 0044), reference number 8000550764.

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2021-10-11

P. Koll, Vice President  
Division Gauges (GA)

M. Lubomski, Head of Quality Management  
Division Gauges (GA)

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
69191 Klingenberg  
Germany  
WEET-Reg.-Nr. DE 92770372

Tel. +49 9372 132-0  
Fax +49 9372 132-006  
E-Mail info@wika.de  
www.wika.de

Kommittagsgesellschaft: Sitz Klingenberg –  
Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819

Komplementärin:  
WIKA Alexander Wiegand SE – Sitz Klingenberg –  
Amtsgericht Aschaffenburg IGR 10565  
Vorstand: Alexander Wiegand  
Vorstand des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Roderich C. Thümmel  
20AR-03696





WIKA subsidiaries worldwide can be found online at [www.wika.com](http://www.wika.com).  
WIKA-Niederlassungen weltweit finden Sie online unter [www.wika.de](http://www.wika.de).  
La liste des filiales WIKA dans le monde se trouve sur [www.wika.fr](http://www.wika.fr)  
Sucursales WIKA en todo el mundo puede encontrar en [www.wika.es](http://www.wika.es).



### **WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG**

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg • Germany

Tel. +49 9372 132-0

Fax +49 9372 132-406

[info@wika.de](mailto:info@wika.de)

[www.wika.de](http://www.wika.de)